

P2533

БЮЛЛЕТЕНЬ СЕРВИСНОЙ КАМПАНИИ (PCB-NES-12-049, тип кампании: Service S2) на ряде а/м Nissan Qashqai/Qashqai+2 (J10), X-Trail (T31) и Teana (J32) касательно ремня бесступенчатой трансмиссии (CVT).

Специалисты Nissan обнаружили, что в некоторых случаях при движении а/м по загрязненной дороге или в плохих дорожных условиях, бесступенчатая трансмиссия CVT может испытывать повышенную нагрузку, что в свою очередь, может привести к небольшому проскальзыванию ремня CVT, незаметному для владельца а/м. При повторяющихся случаях проскальзывания ремня CVT, в узле могут образовываться продукты износа в результате трения ремня о поверхность шкива, что повлияет на работу блока клапанов CVT при снижении давления рабочей жидкости.

В результате, владелец а/м может ощутить вибрацию или падение тяги на ведущих колесах. При продолжении эксплуатации а/м в этих условиях может включиться сигнализатор неисправности (MIL), а также активироваться аварийный режим работы двигателя.

На всех а/м, подпадающих под действие данной кампании, необходимо произвести перепрограммирование блока управления CVT. ПО для перепрограммирования доступно в технической системе N-Fit, в разделе «ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ», тип данных: «Данные для Кампаний», файл P2533_CVTBelt_J10&T31&J32_MR20&QR25

Также напоминаем Вам, что все поступающие на Ваши Дилерские центры а/м, необходимо проверять на наличие этой и других действующих сервисных кампаний (типы кампаний Recall, S1, S2) и выполнять их за один заезд а/м. Исключение составляют кампании типа S3, выполняемые только при наличии жалобы клиента и при соблюдении дополнительных условий.

Дата начала отображения кампании в eNews (PFP P2533): 26 июня 2013 г.

При невыполнении данной кампании на а/м, требующих ее проведение, будет производиться блокировка рекламаций по гарантийному ремонту до момента подтверждения проведения кампании.

Ниссан Россия также планирует организовать рассылку пригласительных писем клиентам, чьи а/м подпадают под действие данной кампании. О начале рассылки и содержании текста письма нами будет сообщено дополнительно.

Процедура ремонта